


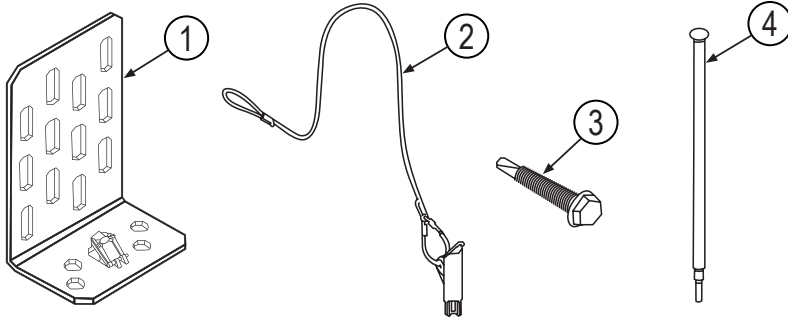

Parts List


Item	Description	Quantity
1	Angle Bracket, 1-1/2" x 3.5", Galvanized	2
2	Earth Anchor with Stainless Steel Cable	2
3	Screw, Self Tapping, #14, Stainless Steel	16
4	Drive Rod (Sold Separately)	1

1 PREPARE THE PAD INSTALLATION SITE: The soil should have reasonable compressive strength (ICBO and UBC recommend a minimum compressive bearing strength of 1,500 lb./sq. ft. for supporting pad). Anchor cable shall be driven into similar soil. Clear area of debris and vegetation approximately six inches (6") longer and wider than the pad itself. Rake the area level, sloping grade away from the pad site, to reduce the possibility of water ponding around the pad. Anchoring system is designed for an AC unit with a maximum height of 42 inches.

1 PREPARE EL SITIO DONDE VAYA INSTALAR LA BASE: La tierra debe tener una resistencia de compresión razonable. (ICBO y UBC recomiendan una resistencia compresiva mínima de 1,500 lb./pie² para la base de soporte). El ancla de tierra debe fijarse en tierra de consistencia similar. Retire toda basura y vegetación hasta unas 6 pulgadas más allá de lo largo y ancho de la base. Nivele el área con rastillo, dejando un pequeño declive para reducir la permanencia de agua estancada alrededor de la base. El sistema de anclaje esta disañado para una unidad con altura de 42 pulgadas.



2 Position the condenser on the equipment pad and position the angle brackets to be parallel to the house.

2 Acomode el condensador sobre la base del equipo, asegurando que las escuadras queden paralelas a la casa.

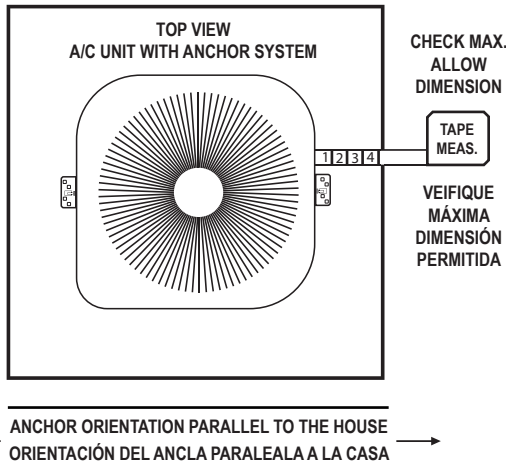


3 CAUTION: Do not puncture the condenser coil. Drill tek screws through the pre-drilled holes on the angle bracket into the base of the condenser unit and into the pad. (Do the same for the other side).

3 PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no perforar la bobina del condensador. A través de los agujeros ya existentes en la escuadra, atornille los tornillos "tek" al fondo de la unidad del condensador y a la base. (Haga lo mismo del otro lado.)

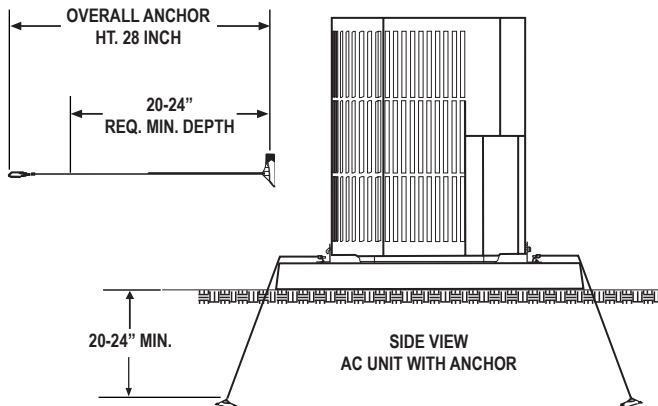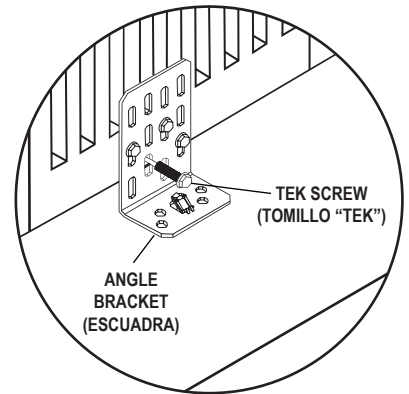

IMPORTANT: To ensure proper depth of anchor, no more than 4 inches of cable from the edge of the AC unit to the edge of the pad can be exposed.

IMPORTANTE: Para asegurar la profundidad adecuada del ancla, no podrán quedar expuestos más de 4 pulgadas de cable desde la orilla de la unidad hasta la orilla de la base.

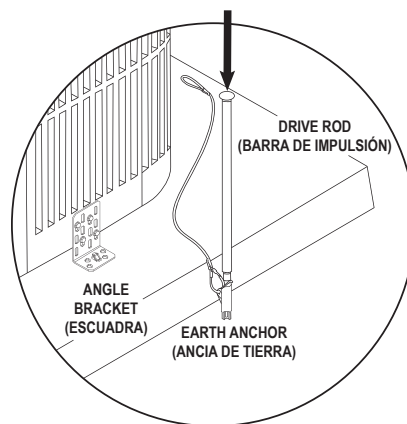


4 Place drive point as close to the pad as possible and begin driving anchor until the cable has adequate tension. In order to limit sliding, drive anchor at a 20 to 30 degree angle away from pad.

4 Coloque el punto de impulso lo más cerca posible a la base y fije el ancla hasta lograr una tensión adecuada en el cable. A fin de reducir el deslizamiento, coloque el ancla a un ángulo de 20 a 30 grados de la base.

5 Anchor must be driven to the appropriate depth.
IMPORTANT: Cable shall be fully tensioned when attached to the angle bracket. Drive rod may be used to attach cable to the angle bracket as shown to ensure adequate tension.

5 El ancla debe descender hasta la profundidad apropiada.


IMPORTANTE: El cable debe mantenerse totalmente tenso al sujetarse a la escuadra. Puede usarse la barra de impulsión para sujetar el cable al escuadra. Tal como aparece en el dibujo, a fin de asegurar la tensión debida.

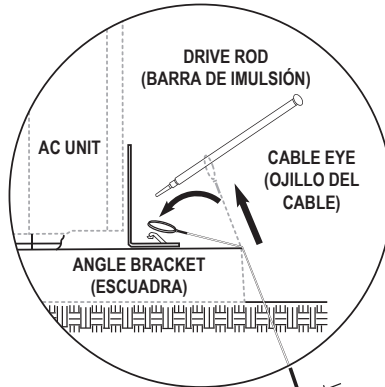

DRIVE POSITION
(POSICIÓN DE IMPULSIÓN)




ANCHOR BEGINNING TO
ROTATE (DE ANCIA
COMENZODE A GIRAR)

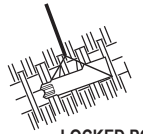

LOCKED POSITION
(POSICIÓN DE
CIERRE)

6 Secure anchor eye by hammering down tab on bracket.


6 Asegure el ojillo del ancla doblando la pestaña sobre la escuadra con un martillo.

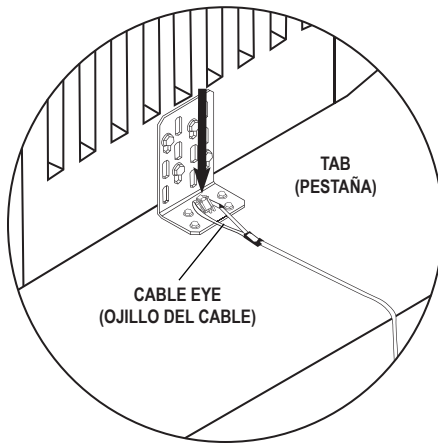

7 With both brackets installed, ensure the cable attachments are tight and unit is secured.

7 Asegúrese que las adiciones de cable se encuentren bien ajustadas y que la unidad se encuentre inmovilizada.

AC Unit

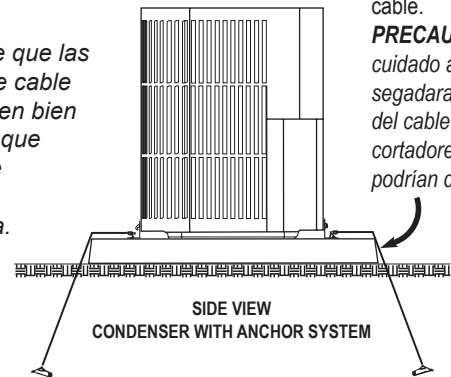

SIDE VIEW
CONDENSER WITH ANCHOR SYSTEM

CAUTION: Use care when operating a weedeater near anchor cable. Metal strap can be used to shield cable.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al usar una segadora de pasta cerca del cable de anclaje. Los cortadores metálicos podrían dañar el cable.